

ภาคผนวก ถ

Safety Work Standard

Somboon Advance Technology Pcl.		Safety Work Standard (SWS : L3)		เอกสารเลขที่ : FM-SF6-SF008 Rev.No. : 00	Page No. : 1/1 Effective Date : 08-08-2011
เรื่อง : ความปลอดภัยในการขับรถยก(Forklift)				แผนก : All Department	
ประเภทอันตราย : ชนกระแทก / พลิกคว่ำ				ระดับความรุนแรง : สูง/เลวร้าย/ เสียชีวิต	
ภาพประกอบ Figure		วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction		รายละเอียด Details	
สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบ (PPE)		1.พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ Safety ส่วนบุคคล ให้ครบและถูกต้อง ตามที่กำหนด พร้อมกับรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนขึ้น 2.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ต้องผ่านการอบรม และมีใบอนุญาตการขับรถขณะปฏิบัติงานต้องติดใบขึ้นชื่อทุกครั้ง 3.ตรวจโฟล์คลิฟท์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง 3.1 ตรวจสอบระบบการทำงานของเบรค ว่าปกติหรือไม่ 3.2 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ไฟเบรค ไฟเข็น ไฟเลี้ยว และไฟส่องสว่าง ว่าทำงานปกติหรือไม่ 3.3 ตรวจสอบสัญญาณแตร ระบบบังคับเลี้ยว 3.4 ตรวจสอบระดับของเหลวต่าง ๆ เช่น น้ำมันหล่อลื่น ไฮดรอลิก, น้ำมัน, ตรวจสอบระดับความดันแก๊ส LPG พร้อมตรวจสอบเช็ครายการอื่น ๆ ตามตรวจเช็คประจำวัน การใช้รถโฟล์คลิฟท์ และการยกวัตถุหรือสิ่งของต่าง ๆ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 4.1 ห้ามขับรถด้วยความเร็วเกิน 8 กม./ชม ภายในอาคารและห้ามขับรถนอกอาคารด้วยความเร็วเกิน 15 กม./ชม โดยเด็ดขาด (สังเกตจาก สีที่ล้อทั้ง 4 เส้น) 4.2 เมื่อทำการยกสิ่งของต่าง ๆ ในที่สูงเกินระดับสายตา หรือลงทางลาดชันต้องขับรถถอยหลังเท่านั้น 4.3 ห้ามยกสิ่งของต่าง ๆ สูงเกิน 1.5 เมตร (เดินหน้า) ถ้าสูงเกิน 1.5 เมตร หรือสูงเกินระดับสายตาให้ถอยหลัง และง่าต้องสูงจากพื้นพอสมควร 4.4 ห้ามยกภาชนะต่าง ๆ ช้อนกันยาวเกิน 2 ชั้น 4.5 ห้ามยกของที่มีน้ำหนักเกินพิกัดของตัวรถ (รถ Forklift มีขนาด 3 ตัน) 4.6 เมื่อขับขึ้นถึงบริเวณทางแยก หรือจุดอันตรายต้องให้สัญญาณเสียง และไฟอยู่เสมอต้องลดความเร็วลงด้วย 4.7 การยกสิ่งของต่าง ๆ จะต้องใช้ขาของรถเสียบให้สุดโดยให้ห่างทั้ง 2 ข้างรับน้ำหนักให้สมดุลกันแล้วค่อย ๆ ยกขึ้นให้ห่างจากพื้นพอสมควรก่อนที่จะ		การนำอุปกรณ์ไปใช้งาน	
				1. พนักงานผู้รับผิดชอบรถยกต้องทำการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของรถยกทุกครั้ง 2. บุคคลอื่นที่มีความประสงค์จะใช้รถยก บุคคลนั้นต้องได้รับอนุญาตขับรถยก และต้องผ่านการอบรมการขับรถยกฟอล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยมาแล้ว 3. นำรถยกไปใช้งานตามที่กำหนดไว้เท่านั้นห้ามดัดแปลงไปใช้งานผิดประเภทเด็ดขาด	
ลักษณะอันตราย (Hazard Point)		ยกงานสูง ชี้นงานหล่นทับ ร่างกายได้รับบาดเจ็บ เลี้ยวชนพนักงาน ร่างกายได้รับบาดเจ็บ		ข้อควรระวัง(Caution)	
				อุปกรณ์ PPE ที่ต้องสวมใส่	

Somboon Advance Technology Pcl.		Safety Work Standard (SWS : L3)		เอกสารเลขที่ : FM-SF6-SF013 Rev.No. : 00	Page No. : 1/1 Effective Date : 16-06-2016
เรื่อง : การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล				แผนก : MACHINING LINE	
Machining : 1-ZC (เครื่องเจาะ CENTERING)				รายละเอียด Details	
ภาพประกอบ Figure		วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction		ข้อควรระวัง(Caution)	
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประจำเครื่องเจาะ Centering		1. ก่อนการปฏิบัติงานหัวหน้างานตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานประจำเครื่องเจาะ Centering มีดังนี้ S 1.1 สวมหมวกนิรภัย ป้องกันสิ่งของร่วงตกใส่ศีรษะของตัวให้ได้รับบาดเจ็บได้ S 1.2 สวมถุงมือหนัง เพื่อป้องกันสิ่งของเขี่ยมาจากรถเล็ด อาจทำให้ชิ้นงานหลุดกระแทกเข้าได้ ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานได้ S 1.3 สวมรองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันวัสดุ อุปกรณ์ หรือชิ้นงานหล่นกระแทกเข้า กรณีที่ชิ้นงานหล่นกระแทกเข้า จะสามารถลดความรุนแรงจากกระดูกเจ็บ, ไม้ตกลงได้หรือไม่มีความบาดเจ็บเลย		การนำอุปกรณ์ไปใช้งาน	
				- ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีสภาพดี ไม่ชำรุด - หัวหน้างานควรติดตามการใช้งาน และแจกจ่ายอุปกรณ์ตามมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ PPE แต่ละเครื่องจักร	
				ข้อควรระวัง(Caution)	
				อุปกรณ์ PPE ที่ต้องสวมใส่	



เรื่อง : การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

แผนก : MACHINING -LINE

Machining : 2-3 LN (CNC Lathe M/C)

Prepare Check Approved

รายละเอียด

Details

การนำอุปกรณ์ไปใช้งาน

- ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีสภาพดี ไม่ชำรุด
- หัวหน้างานตรวจติดตามการใช้งาน และแจกจ่ายอุปกรณ์ตามมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ PPE แต่ละเครื่องจักร

ข้อควรระวัง(Caution)

กรณีที่ ทำความสะอาดโดยโซลเมเป่า ต้องสวมแว่นคานีร์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำหล่อเย็น หรือเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา

อุปกรณ์ PPE ที่ต้องสวมใส่

- สวมหมวกนิรภัย
- สวมถุงมือหนัง
- สวมแว่นคานีร์ทุกขณะ ...กรณีที่โซลเมเป่าทำความสะอาด...

ภาพประกอบ Figure

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประจำเครื่องจักร

วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction

1. ก่อนการปฏิบัติงานหัวหน้างานตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานประจำเครื่องจักร มีดังนี้

- S** 1.1 สวมหมวกนิรภัย ป้องกันสิ่งของร่วงตกใส่ศีรษะจนทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- S** 1.2 ดึงมือหนังขึ้น เพื่อป้องกันสิ่งของกระเด็นจากพาเลท อาจทำให้ชิ้นงานขูดขีด กระแทกตัวได้ ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานได้
- S** 1.3 สวมรองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันวัสดุ อุปกรณ์ หรือชิ้นงานหล่นกระแทกเท้า กรณีชิ้นงานหล่นกระแทกเท้า จะสามารถลดความรุนแรงจากถนัดเจ็บ ให้ลดลงได้หรือไม่เฝ้าระวังการบาดเจ็บเลย

